

RT 6-A22 Anomalie e possibili cause



Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazione centralizzato, in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo ci permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

Per migliorare l'uso del tuo utensile, i nostri tecnici ti consigliano di:

Consultare le indicazioni, Anomalie e possibili cause

Anomalia	Possibile causa	Soluzione
Il rivetto cieco non viene inchiodato.	Batteria scarica.	► Sostituire la batteria e ricaricare la batteria scarica.
	Le ganasce del mandrino sono sporche o usurate.	► Pulire le ganasce del mandrino o → Pagina 77 sostituirle.
	Alloggiamento mandrino non correttamente avvitato.	► Avvitare l'alloggiamento mandrino correttamente . → Pagina 77
	Molla di compressione rilasciata o difettosa.	► Sostituire la molla di compressione . → Pagina 77
Mancato smaltimento del mandrino del rivetto.	Utilizzata un'imboccatura errata.	► Sostituire l'imboccatura . → Pagina 76
	L'imboccatura è usurata.	► Sostituire l'imboccatura . → Pagina 76
	Spina del rivetto incastrata nella ganascia per mandrino.	► Rimuovere i residui della spina del rivetto dall'alloggiamento mandrino . → Pagina 77
	La boccia in acciaio è sporca.	► Pulire la boccia in acciaio . → Pagina 77

Team Riparazioni



Vuoi saperne di più..